

Trädinventering Ekshäradsgatan 3, Farsta

Situationsplan
Inventeringsdag: 2020-02-25

L-09-1-0003

Senast aktualiserat: 2020-05-08

trädpositioner

Nr 1-28 motsvarar

ekologigruppens numrering

(utan nr 3 och 20),

därefter löpnummer.

00727



Godkänt av Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-05-15, Dnr 2019-00727

A Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.
B Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.
C Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.



FÖRKLARINGAR

	Fastighetsgräns
	Byggnad, fasadliv i mark
	Entré / Sidoentré
FG +00.00	Färdig golvhöjd
+00.00	Plushöjd ny
+00.00	Plushöjd befintlig
A1	Asfalt
BR	Bark
BS1	Baksand
GR1	Gräs
MT1	Marktegel
SS1	Strid sand
MT2	Marktegelfris
	KS1 Kantstöd
	DB Dagvattenbrunn
	+ Lövräd, nytt
	• Lövräd, inmätt, bevaras
	○ Lövräd, rivs
B	Buskar
H	Häck, ca 1m
P	Blandad plantering
NATUR	Befintlig naturmark, bevaras

FÖRESKRIFTER

Alla mått i meter om ej annat anges.
Koordinatssystem SWEREF 99 18 00.
Höjdsystem RH 2000.

HÄNVISNINGAR

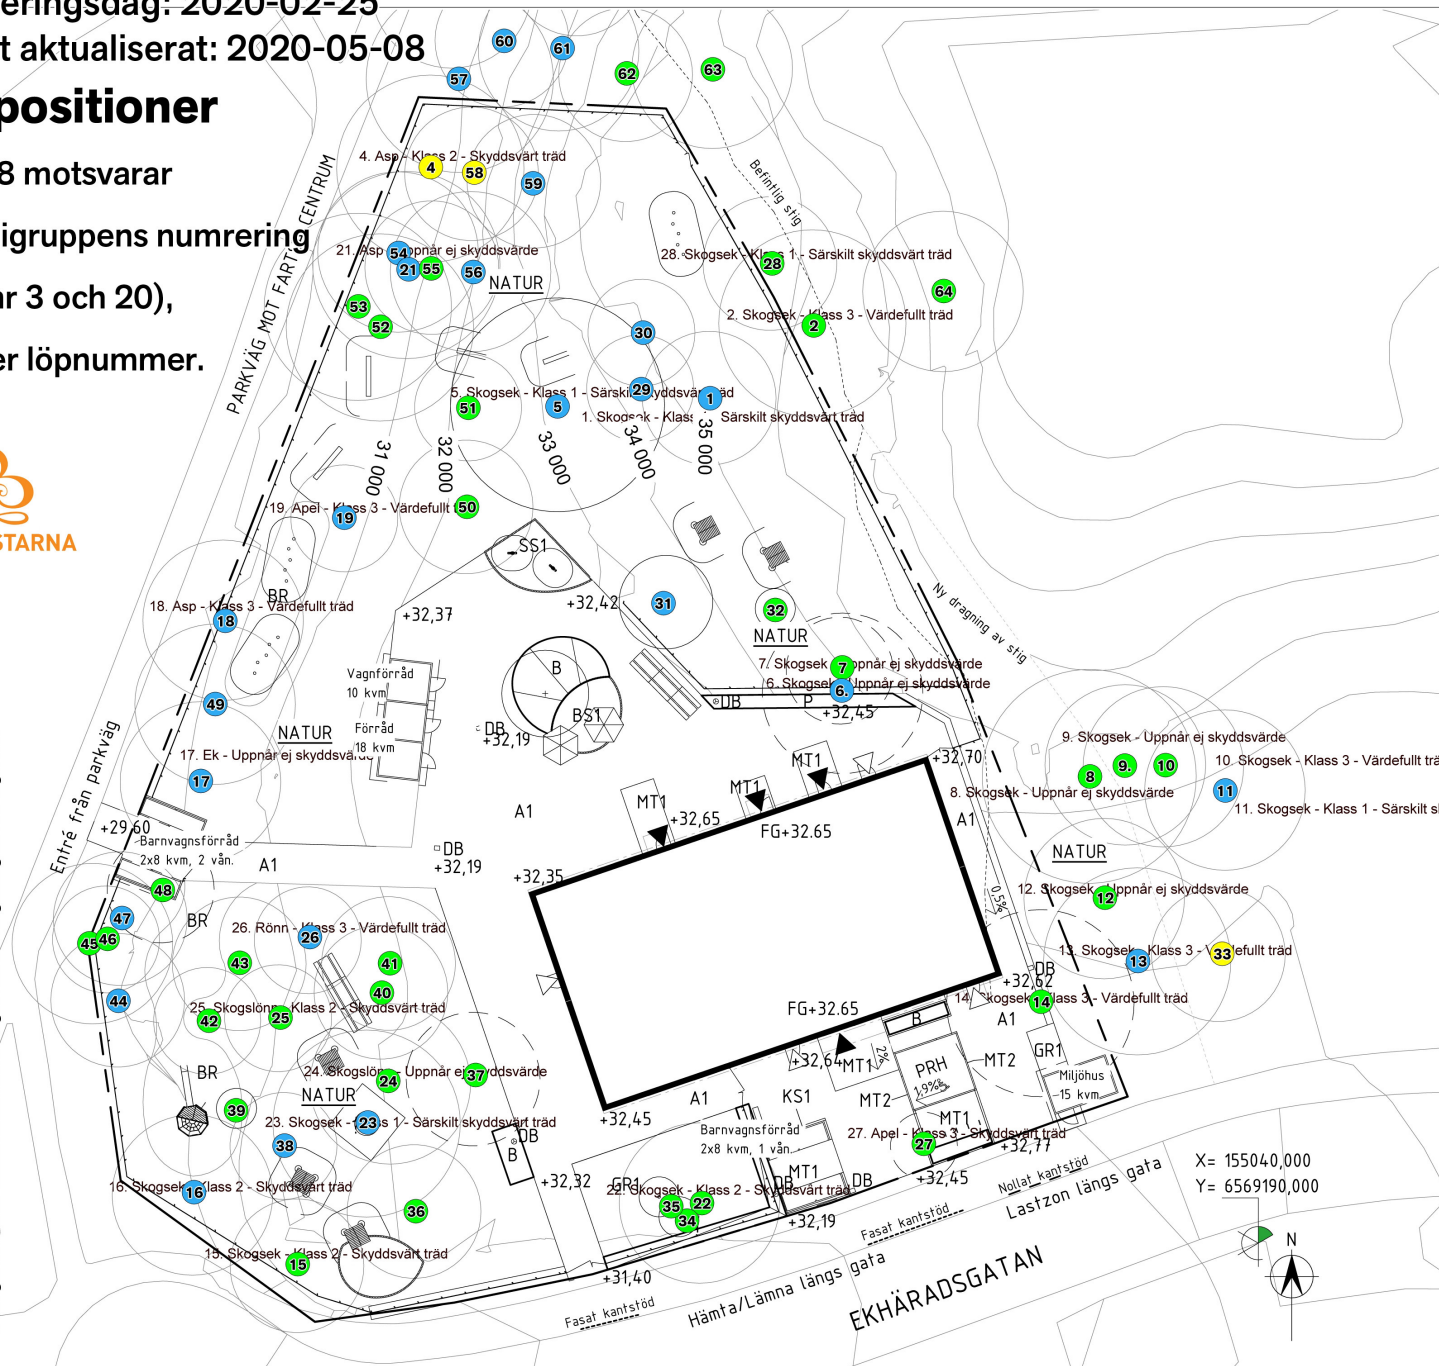

X= 15504,000
Y= 6569190,000



Trädinventering på fastighet
Ekshäradsgatan 3, Farsta

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke



Besiktningsdag: 2020-02-25

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.

B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta åtgärder.

C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Nr 1-28 motsvarar ekologigruppens numrering, därefter löpnummer.

Nr	Träd Art	DBH	KR	Riskklass	Vitalitet	Sond Tomo	Anmärkning			Åtgärd		
001	Ek Quercus robur	50	8	B	Godkänd		Döda grenar	Död topp	Fruktkroppar av rötsvamp ekticka, stambasröta	Beskärning i reducerande syfte	Avlägsnande av döda grenar	Återbesiktning om 3 år
002	Ek Quercus robur	61	7	A	Nedsatt		Döda grenar			Ingen åtgärd		
003	längre norr om fastigheten											
004	Asp Populus tremula	55	11	C	Godkänd		Omfattande äldre stamskada	Stamröta	Något lutande	Fällning	Alternativ: nedtagning till lägre högstubbe	
005	Ek Quercus robur	79	12	B	God		Döda grenar			Avlägsnande av döda grenar		
006	Ek Quercus robur	49	7	B	Godkänd		Dubbelstammig	Döda grenar		Avlägsnande av döda grenar		
007	Ek Quercus robur	43	7	A	Godkänd		Dubbelstammig	Något lutande		Ingen åtgärd		
008	Ek Quercus robur	46	9	A	Godkänd		Dubbelstammig	Lutande	Ensidig krona	Ingen åtgärd		
009	Ek Quercus robur	36	5	A	Godkänd		Dubbelstammig	Växer undertryckt	Lutande	Ingen åtgärd		
010	Ek Quercus robur	68	8	A	Godkänd		Omfattande äldre stambasskada			Ingen åtgärd		
011	Ek Quercus robur	85	9	B	Godkänd		Dubbelstammig	Blixtrännor	Rötskadad delstam	Återbesiktning om 3 år		
012	Ek Quercus robur	53	10	A	God		Döda grenar			Ingen åtgärd		
013	Ek Quercus robur	82	10	B	God		Dubbelstammig	Döda grenar	Instabil stamförgrening, stamspricka	Återbesiktning om 3 år		
014	Ek Quercus robur	66	12	A	God		Döda grenar	Något lutande	Ensidig krona	Kronlyft		

015	Ek Quercus robur	70	7	A	Godkänd		Nära vägbelysning	Omfattande äldre rotskada	Döda grenar	Reduktion från vägbelysning	Avlägsnande av döda grenar	
016	Ek Quercus robur	66	12	B	God		Tidigare avlägsnad delstam	Döda grenar, stamspricka	Ensidig krona	Avlägsnande av döda grenar		
017	Ek Quercus robur	42	6	B	God		Döda grenar			Avlägsnande av döda grenar		
018	Asp Populus tremula	54	7	B	Godkänd		Partiell barksjuka			Återbesiktning om 2 år	Alternativ: fällning	
019	Äpple Malus domestica	16-20	3	B	Nedsatt		Flerstammig	Döende delstam	Stamröta	Beskärning i reducerande syfte		
020	längre norr om fastigheten											
021	Asp Populus tremula	51	9	B	Godkänd		Omfattande stamskada			Fällning		
022	Ek Quercus robur	60	9	A	God		Dubbelstammig	Grenstumpar		Avlägsnande av grenstumpar		
023	Ek Quercus robur	92	9	B	Godkänd		Döda grenar	Flerstammig		Avlägsnande av döda grenar		
024	Skogslönn Acer platanoides	43	7	A	God		Dubbelstammig	Lutande		Ingen åtgärd		
025	Skogslönn Acer platanoides	33	6	A	Godkänd		Bildar kudde på berg	Äldre stambasskada		Ingen åtgärd		
026	Rönn Sorbus spp.	26	4	B	Godkänd		Omfattande äldre stamskada	Stambasröta	Ensidig krona	Återbesiktning om 3 år		
027	Äpple Malus domestica	16-21	3	A	Godkänd		Flerstammig	Lutande delstammar	Barksjuka kräfte	Regelbunden fruktträdsbeskärning		
028	Ek Quercus robur	68	5	A	Död		Trädruin			Ingen åtgärd		
029	Skogslönn Acer platanoides	36	6	B	Godkänd		Dubbelstammig	Rotskada/-röta		Återbesiktning om 3 år		
030	Skogslönn Acer platanoides	46	8	B	Godkänd		Flerstammig	Instabila stamförgreningar, stamsprickor	Risk för stamklyvning	Fällning		

031	Sälg Salix caprea	25-27	7	B	God		Flerstammig	Instabila stamförgreningar, stamsprickor	Risk för stamklyvning	Fällning		
032	Skogslönn Acer platanoides	23	3	A	God		-			Ingen åtgärd		
033	Ek Quercus robur	44	5	C	Dålig		Döende träd, rötskada	Något lutande	Ensidig krona	Nedtagning till högstubbe, ca 6m		
034	Äpple Malus domestica	19	3	A	Nedsatt		Lutande	Växer undertryckt		Beskärning i reducerande syfte		
035	Äpple Malus domestica	22	2	A	Nedsatt		Tidigare avlägsnade delstammar	Mindre stamröta	Växer undertryckt	Kronrensning		
036	Skogslönn Acer platanoides	33	6	A	Godkänd		Något lutande			Ingen åtgärd		
037	Skogslönn Acer platanoides	25	3	A	Godkänd		Dubbelstammig	Växer undertryckt	Lutande	Ingen åtgärd		
038	Skogslönn Acer platanoides	29	5	B	Godkänd		Delvis friliggande rotsystem, rotskada	Problematisks förankring	Något lutande	Ingen åtgärd		
039	Ek Quercus robur	21	3	A	God		Något lutande			Ingen åtgärd		
040	Ek Quercus robur	35	7	A	God		-			Ingen åtgärd		
041	Ek Quercus robur	31	7	A	God		Något lutande	Växer undertryckt		Ingen åtgärd		
042	Asp Populus tremula	26	4	A	God		-			Ingen åtgärd		
043	Asp Populus tremula	38	8	A	God		Delvis friliggande rotsystem	Rotskada		Ingen åtgärd		
044	Björk Betula sp.	45	7	B	God		Inväxt kedja	Döda grenar		Avlägsnande av döda grenar		
045	Ek Quercus robur	48	9	A	God		Något lutande	Ensidig krona		Ingen åtgärd		
046	Ek Quercus robur	32	5	A	God		-			Ingen åtgärd		

047	Björk Betula sp.	17-23	7	B	Godkänd		Flerstammig	Rötskadad delstam, stamspricka	Bildar kudde på sten	Fällning		
048	Asp Populus tremula	25	5	A	God		Något lutande	Ensidig krona		Ingen åtgärd		
049	Ek Quercus robur	35	7	B	God		Döda grenar			Avlägsnande av döda grenar		
050	Fågelbär Prunus avium	33	6	A	Godkänd		-			Ingen åtgärd		
051	Björk Betula sp.	27	4	A	God		Något lutande			Ingen åtgärd		
052	Asp Populus tremula	32	7	A	God		Något lutande			Ingen åtgärd		
053	Asp Populus tremula	41	8	A	God		Något lutande			Ingen åtgärd		
054	Asp Populus tremula	18+46	10	B	Godkänd		Dubbelstammig	Lutande	Obalanserad krona	Fällning i samband med nr 21		
055	Skogslönn Acer platanoides	29	4	A	Godkänd		Äldre stambasskada			Ingen åtgärd		
056	Skogslönn Acer platanoides	34	8	B	Godkänd		Dubbelstammig	Något lutande	Döda grenar	Avlägsnande av döda grenar		
057	Skogslönn Acer platanoides	49	7	B	Nedsatt		Flerstammig	Växer undertryckt, lutande	Döda grenar	Avlägsnande av döda grenar	Återbesiktning om 3 år	
058	Asp Populus tremula	41	7	C	Godkänd		Starkt lutande	Risk för rotvälta		Fällning	Alternativ: nedtagning till lägre högstubbe	
059	Skogslönn Acer platanoides	25+28	5	B	Godkänd		Dubbelstammig	Något lutande	Rotar på berg	Beskränning i reducerande syfte		
060	Skogslönn Acer platanoides	29+30	6	B	Godkänd		Dubbelstammig	Instabil stamförgrening, stamspricka	Risk för stamklyvning	Återbesiktning om 3 år		
061	Ek Quercus robur	75	10	B	Godkänd		Dubbelstammig	Fruktkroppar av rötsvamp ekticka, stamröta	Bohål	Återbesiktning om 3 år		
062	Ek Quercus robur	38	5	A	Godkänd		Döda grenar	Växer undertryckt		Ingen åtgärd		

063	Ek Quercus robur	46	8	A	Godkänd		Dubbelstammig	Något lutande	Döda grenar	Ingen åtgärd		
064	Ek Quercus robur	57	10	A	God		Döda grenar			Ingen åtgärd		